



Drill Press Perceuses à colonne







Matières du Manuel:

| 1 |
|----|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 20 |
| |

1-1.Déballage:


Avant de déballer, assurez-vous que le carton n'est pas endommagé, cassé et que les pièces ne sont pas déformées. En cas de présence des défauts mentionnés ci-dessus, contactez, dès que possible, votre détaillant pour effectuer un échange.

Procédure de déballage:

- 1. Ouvrez soigneusement le carton. (retirez du bas vers le haut.)
- Sortez le manuel. Lisez-le et vérifiez la liste des pièces et accessoires correspondants.
- 3. Examinez le contour de la machine et assurez-vous qu'elle est en bon état. Il ne faut pas avoir des fissures et de la rouille. Eviter la chute.
- 4. Nettoyez la surface de la machine.
- 5. Assemblez la perceuse en suivant les instructions du manuel.

1-2. Instruction detransport:

- 1. Veuillez vous reporter au manuel d'instructions pour organiser la manutention en fonction de la spécification et du poids de la machine. Assurez-vous que votre transpalette chariot élévateur ou appareil de levage est prévu pour soulever la machine.
- La manutention et le transport doivent être effectués par des personnes qualifiées.
- 3. Un transpalette chariot élévateur ou appareil de levage peut être utilisé dans la manutention et doit être conduit par une personne qualifiée.
- 4. Veillez bien à l'équilibre de la machine pendant le transport.
- Pendant la manutention, la machine ne doit être levée que dans le sens vertical.
- 6. Avant toute manutention, assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont bien fixées et que tous les accessoires amovibles sont retirés de la machine.
- 7. Lors de déplacer ou soulever l'appareil, attachez la tête de la machine fermement et solidement à l'aide d'un câble d'acier. Assurez-vous que la table et la colonne sont correctement et fermement fixées.
- 8. Effectuez tout le processus de manière soigneuse.

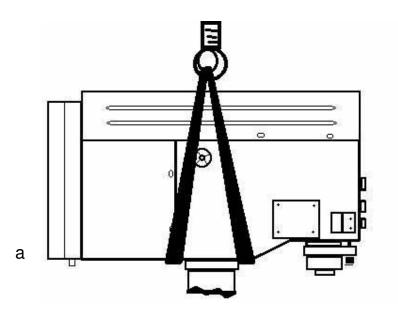


1-3. Instructions pour installer la machine


1. Trois trous se trouve sur la base de la machine. Ceux-ci ont pour fonction d'ancrer la machine sur le sol en béton.

| Les procédures décrites pour installer la machine. | MODÈLE | ZONE | Vis de réglage |
|--|----------|-----------|----------------|
| - I | BX-834 | X=900×700 | M12 |
| | BX-834V | X=900×700 | M12 |
| | BX-834VS | X=900×700 | M12 |
| 1 3 3 5 0 3 8 3 3 3 3 3 3 7 T | BX-840VB | X=900×700 | M12 |
| 3 4 5 6 2 5 6 4 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 | | | |
| X X | | | |

La dimension des trous d'ancrage:

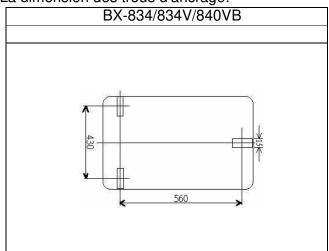

1-4. Les parties principales:

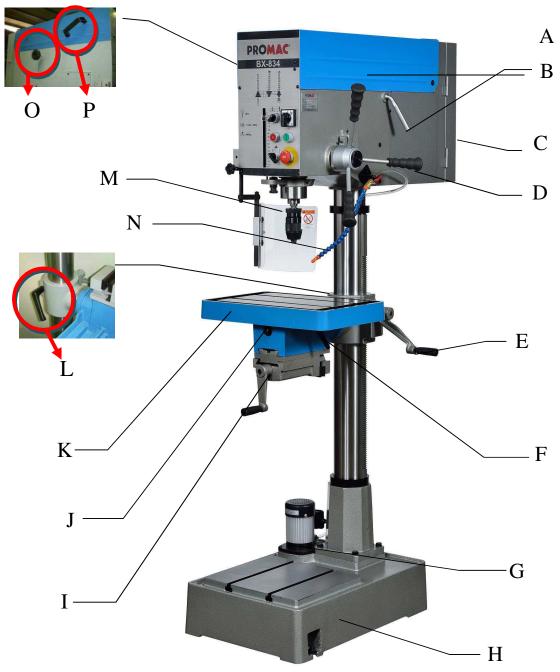

| A=Couvercle Poulie | I=Étau 3" (pour BX-834V ou BX-834) |
|---|--|
| B=Poignée de tension moteur | J=Manivelle pour l'étau (pour BX-834V ou BX-834) |
| C=Boîte électrique | K=Table de travail |
| D=Levier de descente | L=Poignée de serrage |
| E=Manivelle de réglage de la tablel | M=Protecteur mandrin |
| F=Molette de verrouillage pour la table (pour | N=Robinet et buse d' arrosage |
| BX-834V ou BX-834) | |
| G=Moteur de la pompe | O=Molette de blocage pour la tension de courroie |
| H=Base | P=Poignée du carter de courroie |

2. Instructions de sécurité:

Pour votre propre sécurité, lisez le manuel d'instructions avant d'utiliser la machine.

- 1. Assurez-vous que la tension de l'alimentation électrique est adaptée à votre machine. Avant de brancher la fiche sur une prise, il est nécessaire de vérifier les spécifications de puissance pour éviter tout dommage.
- 2. La prise doit être débranchée si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période.
- 3. Ne placez jamais le câble d'alimentation à proximité du feu ou de l'eau. N'utilisez jamais un câble d'alimentation cassé oudéformé.
- 4. Pour raison de sécurité, la machine dioit être correctement fixée au sol.
- 5. Bien serrez la pièce à usiner sur la table à l'aide d'un étau ou d'un dispositif de serrage.
- 6. Utilisez une huile de coupe recommandée. Consultez le manuel d'utilisation pour plus d'information.
- 7. Adoptez une vitesse de travail dans le respect des normes de la sécurité. Veuillez vous reporter au paragraphe 3-3.
- 8. Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples, de gants, de cravate, ni de bague et de bracelet. Autrement, vous risqueriez d'être coincé dans la machine pendant son fonctionnement. Portez toujours des lunettes et un casque de protection, ainsi que des vêtements spécifiques.
- 9. Avant de déplacer la machine, vérifiez que toutes les pièces sont en place et bien serrées. Les chocs et l'écrasement sont déconseillés.
- 10. Effectuez l'entretien de routine et la réparation en suivant les règles spécifiées dans le manuel.
- 11. Il est recommandé de nettoyer les copeaux à l'aide d'un aspirateur industriel.
- 12. Il est recommandé de déplacer des pièces à travailler qui pèsent plus de 10 kg à l'aide d'un chariot élévateur.
- 13. Il est recommandé de porter des gants de sécurité lors de l'installation du foret ou de l'outil pour ne pas vous blesser à la main.
- 14. N'utilisez pas cette machine pour percer les matériaux autres que le laiton, la fonte, l'acier, le fer, ou l'aluminium.


- 15. Il est interdit d'ouvrir le couvercle de poulie pendant le fonctionnement de la machine.
- 16. Il est interdit d'utiliser des pièces endommagées ou cassées.
- 17. Il est interdit de retirer le couvercle de protection pendant le fonctionnement de la machine.
- 18. Il est interdit de déplacer la table de travail pendant le fonctionnement de la machine.
- 19. Il est interdit de forcer au-delà de ces capacités cette machine.
- 20. Reportez-vous à cette instruction pour plus d'informations détaillées.
- 21. Il est interdit de mettre votre main ou votre doigt dans le trou de la pièce à usiner pendant le fonctionnement de la machine.
- 22. Il est interdit à tous les visiteurs et à des enfants de s'approcher de la zone de travail pendant le fonctionnement de la machine.
- 23. Il est interdit de porter des gants, des cravates, des bagues, des bracelets et des vêtements amples pendant le fonctionnement de la machine.
- 24. Il est interdit d'utiliser des pièces en plastique ou en bois.
- 25. Vérifiez de nouveau les éléments suivants avant de mettre la machine sous tension:
 - A-Assurez-vous que la tension de l'alimentation électrique est adaptée à votre machine.
 - B-Assurez-vous que la machine est bien montée et installée.
 - C-Assurez-vous que le mandrin, la table de travail et la pièce à usiner sont bien serrés et fixés.
 - D-Vérifiez que la clé à mandrin est retirée du mandrin.
 - E-Assurez-vous que le foret ou l'outil est bien fixé sur le mandrin.
- 26. Mettez immédiatement la machine hors tension:
 - A-Lors du blocage ou de l'enlèvement de la pièce à usiner.
 - B-Lors de l'entretien courant, de la révision, du réglage ou de la réparation.
 - C-Lorsque l'opérateur quitte la machine.
 - D-Lors du réglage de la position de la table de travail et sa profondeur.
 - E-Lors du changement ou de l'enlèvement du foret ou de l'outil.
- 27. Température de travail 5 --- 40 °C, Humidité 40 --- 50, Hauteur 0 --- 1000 M

Température de stockage -25 --- 55 ℃

28. Reportez-vous audiagramme de l'emplacement.

| Diagra | ımme 1 | Diagramme 2 |
|----------|--------------------|-------------|
| MODÈLE | Capacité de charge | |
| BX-834 | 70 kg | |
| BX-834V | 70 kg | |
| BX-834VS | 70 kg | |
| BX-840VB | 50 kg | |
| | | |
| | | |

3-1. Panneau de contrôle:

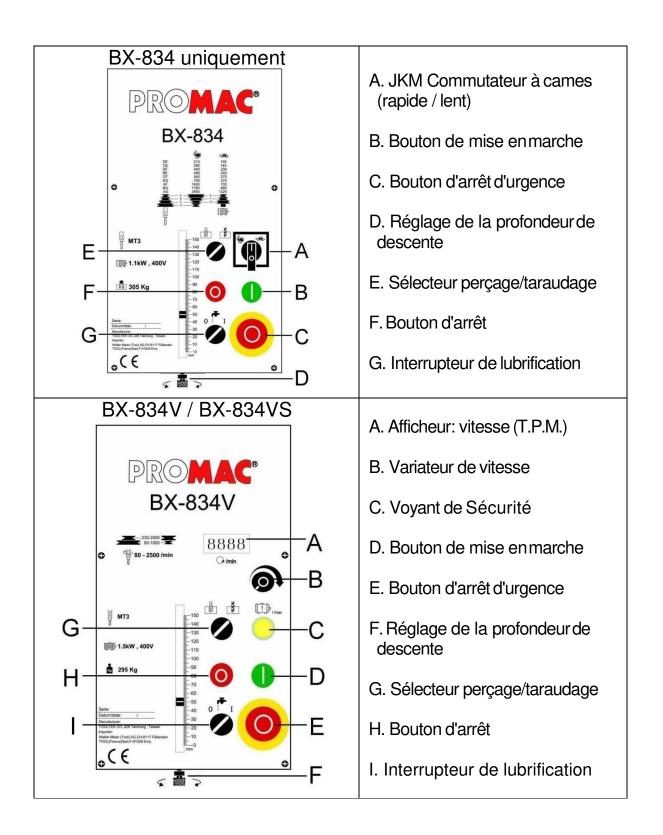

3-2. Illustration et procédure de fonctionnement:

- 1. Sélecteur perçage/taraudage: Pour sélectionner le mode de perçage ou de taraudage.
- Table de travail et étau (pour BX-834V / BX-834 uniquement)
 Desserrez la table de travail et les vis de fixation de l'étau puis tournez la table de travail à 180 degrés et laissez l'étau à l'envers. Puis serrez complètement la vis de blocage.
- 3. Deux rainures en T se trouvent sur la table de travail. Ils ont pour fonction de bloquer la pièce à usiner.
- 4. Deux rainures en T se trouvent également sur la base. Ils ont pour fonction de bloquer les pièces longues, grandes et lourdes.
- 5. Le réglage de la vitesse de broche s'effectue à l'aide du variateur de vitesse. La vitesse sera affichée sur l'afficheur électronique numérique. (Pour BX-834V/BX-840VB seulement)
- 6. La tension de la courroie peut être réglée au moyenlevil erusitué sur le côté droit de la tête de la machine.
- 7. Il est strictement interdit d'ouvrir le couvercle de poulie pendant le fonctionnement de la machine.
- 8. Ne réglez pas la table de travail pendant le fonctionnement de la machine.
- 9. La protection doit être bien positionnée pendant le fonctionnement de la machine. Contrôlez sa position à l'aide d'umicro-interrupteur.
- 10. Pour arrêter la machine en cas d'urgence, il suffit d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.
- 11. Un dispositif de changement rapide est conçu pour passer au mode de taraudage.
 Si vous voulez changer le sens de rotation et sortir le taraud pendant le taraudage, il suffit de repousser le levier de descente. Si vous voulez continuer à travailler, appuyez simplement sur la levier.

Protection de mandrin







3-3. Conseils d'utilisation: Sélection de vitesse

Ouvrez le capot de poulie et vérifiez si la vitesse de broche (tPM) est adaptée à votre travail. Recommandés

| _ | Matériau | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------|---------------------|-----|---------------|---------|---------------|-----------|---------------|--------|--|
| Perça | For | ato | Acier Fer Aluminium | | Alliag | ge de | | | | | |
| ge | | | ACI | | | <u></u> | Aluiti | Aluminium | | cuivre | |
| mm | \mathcal{V} | | \mathcal{D} | | \mathcal{V} | | \mathcal{V} | | \mathcal{D} | | |
| ⊘2 | 4780 | 2390 | 1275 | 635 | 3980 | 1910 | 7960 | 3980 | 4460 | 2230 | |
| Ø 3 | 3185 | 1590 | 850 | 425 | 2650 | 1275 | 5310 | 2655 | 2970 | 1485 | |
| ⊘4 | 2390 | 1195 | 640 | 320 | 1990 | 955 | 3980 | 1990 | 2230 | 1115 | |
| <i>∞</i> 5 | 1910 | 955 | 510 | 255 | 1590 | 765 | 3185 | 1590 | 1785 | 890 | |
| <i>∞</i> 6 | 1590 | 795 | 425 | 210 | 1330 | 640 | 2655 | 1330 | 1485 | 745 | |
| Ø 7 | 1365 | 680 | 365 | 180 | 1140 | 545 | 2275 | 1140 | 1275 | 635 | |
| ø 8 | 1195 | 600 | 320 | 160 | 995 | 480 | 1990 | 995 | 1115 | 555 | |
| Ø 9 | 1060 | 530 | 285 | 140 | 885 | 425 | 1770 | 885 | 990 | 495 | |
| Ø 10 | 955 | 480 | 255 | 125 | 800 | 380 | 1590 | 800 | 890 | 445 | |
| ø11 | 870 | 435 | 230 | 115 | 725 | 350 | 1450 | 725 | 910 | 405 | |
| ø12 | 795 | 400 | 210 | 105 | 665 | 320 | 1330 | 665 | 745 | 370 | |
| <i>∞</i> 13 | 735 | 365 | 195 | 100 | 610 | 295 | 1225 | 610 | 685 | 340 | |
| ⊘14 | 680 | 340 | 180 | 90 | 570 | 270 | 1135 | 570 | 635 | 320 | |
| ø15 | 640 | 320 | 170 | 85 | 530 | 255 | 1060 | 530 | 600 | 300 | |
| ø16 | 600 | 300 | 160 | 80 | 500 | 240 | 995 | 500 | 560 | 280 | |
| Ø17 | 560 | 280 | 150 | 75 | 470 | 225 | 935 | 470 | 525 | 260 | |
| ø18 | 530 | 265 | 140 | 70 | 440 | 210 | 885 | 440 | 495 | 250 | |
| ø 19 | 500 | 250 | 135 | 67 | 420 | 200 | 835 | 420 | 470 | 235 | |
| <i>∞</i> 20 | 480 | 240 | 130 | 65 | 400 | 190 | 795 | 400 | 445 | 225 | |
| <i>∞</i> 25 | 380 | 190 | 100 | 50 | 320 | 155 | 640 | 320 | 355 | 180 | |
| <i>∞</i> 30 | 320 | 160 | 85 | 45 | 265 | 130 | 530 | 265 | 300 | 150 | |
| ⊘40 | 240 | 120 | 65 | 30 | 200 | 95 | 400 | 200 | 225 | 110 | |
| Remarque | Remarque Le traitement peut varier en fonction des matériaux de coupe et des conditions réelles du travail. | | | | | | | | | | |


BX-834 / BX-834V / BX-834V / BX-840VB

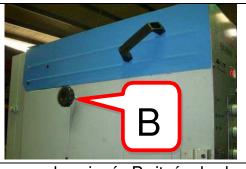

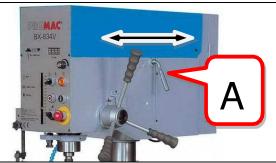


- 1. Desserrez la poignée B située de chaque côté de la tête de la machine.
- 2. Tirez la poignée A vers l'avant, comme l'indique le sens de la flèche, pour tendre les courroies.
- 3. Serrez les poignées B afin de verrouiller la tension de courroie.

Quand le changement de vitesse, desserrez les poignées de blocage (parties n° 22-S2) situé sur les deux côtés de la tête de la machine. Tirez la poignée (parties n° 26) pour détendre les courroies et puis déplacez les dans les rainures appropriées afin d'obtenir la vitesse désirée. Reportez-vous au tableau de vitesses ci-dessous.

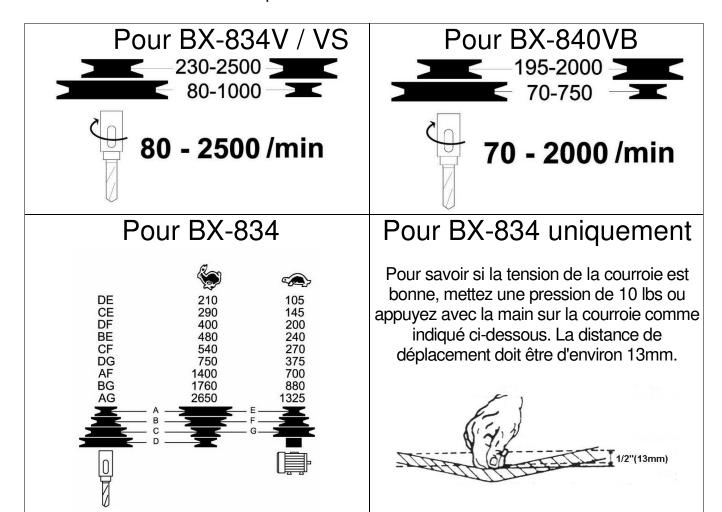

3-4. Retirer le foret:

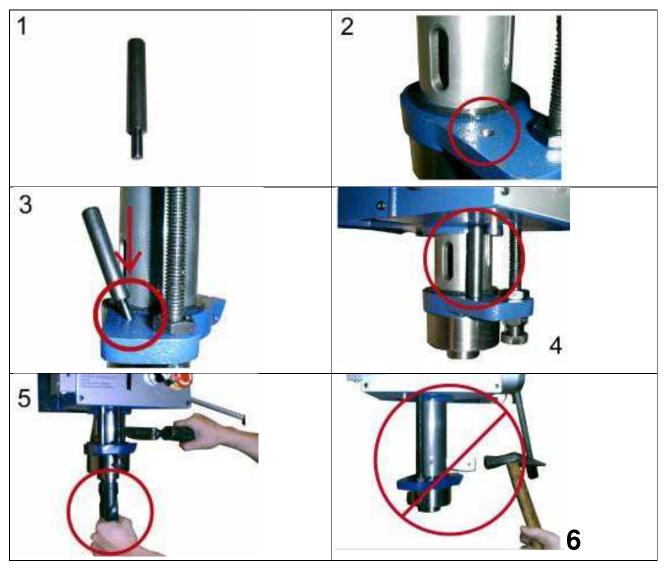

- 1. Barre de blocage.
- 2. Trou pour recevoir la barre de blocage.
- 3. Insérez la barre de blocage dans le trou
- 4. Insérez complètement la barre de blocag machine est maintenant prête.

 5. Il est recommandé d'utiliser une clavette spéciale
- conçue pour retirer l'outil.
- 6. Ne descendez pas de trop la broche pour opération

4. Procédure de fonctionnement de la machine:

Attention Lisez le manuel d'instructions avant de faire fonctionner la machine.

Vérifier la source d'alimentation.
 Appuyez sur le bouton de démarrage pour vérifier si le moteur et la broche tourne dans le bon sens

(2) Régler la vitesse

Après avoir mis la machine sous tension, tournez le variateur de vitesse de la position « min. » à la position « max. ». La vitesse change au fur et à mesure que vous tournez le variateur de vitesse. La vitesse sera affichée sur l'afficheur numérique. (Uniquement pour les modèles munis d'un écran LCD)

(3) Régler la position de la table de travail

Tout d'abord, desserrez la poignée de blocage gauche, puis faites tourner la manivelle de la table à la position désirée. Enfin, serrez la poignée de blocage.

(4) Régler la hauteur de la table de travail à la position désirée puis fixer la.

La hauteur de la table de travail dépend du volume et de la hauteur de la pièce à usiner. S'il faut incliner la table de travail, desserrez d'abord la vis de blocage, puis tournez la table pour régler l'angle de la table. Enfin, serrez la vis de blocage. Si un étau est utilisé pendant le travail comme les étapes précédentes, desserrez la vis de réglage, tournez à 180 degrés et placez l'étau en haut. Enfin, serrez la vis de réglage.

- (5) Deux rainures en T se trouvent sur la table de travail. Ils ont pour fonction de bloquer la pièce à usiner.
- (6) Deux rainures en T se trouvent également sur la base. Ils ont pour fonction de bloquer les pièces longues, grandes et lourdes.
- (7) Fixez la pièce à usiner sur la table de travail, posez-la au centre si possible.
- (8) Effectuer les démarches ci-dessus avec prudence et assurez-vous qu'aucun problème n'est survenu, puis sélectionnez l'outil adéquat pour effectuer le travail. Reportez-vous au manuel d'instructions pour charger les outils.
- (9) Si la machine est munie d'un moteur à deux vitesses, choisissez la vitesse (rapide ou lente).
- (10) Avant de faire fonctionner la machine, assurez-vous que la protection est bien positionnée. Un micro interrupteur se trouve à l'intérieur de la protection. Si la protection n'est pas fermée comme il faut, ou si elle n'est pas à la position appropriée, la machine s'arrêtera immédiatement.

5. Dépannage

Attention: Coupez le courant électrique et retirez la fiche de la prise avant tout dépannage.

| Numéro | SYMPTÔME | Solution |
|--------|---|---|
| 1 | La perceuse est coincée dans la pièce à usiner et la broche s'arrête. | Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence. Coupez l'alimentation. Tournez la broche avec la main dans le sens inverse. Laissez l'outil se retirer de la pièce à usiner. Aspirez les copeaux dans le trou. Mettez de nouveau la machine sous tension. Percez doucement la pièce. Assurez-vous que la pièce seperce sans problème. |
| 2 | L'huile de coupe n'est pas en bon état de fonctionnement et la quantité fournie n'est pas adéquate. | Vérifiez que la pompe est en bon état de fonctionnement. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite dans le tuyau, que celui-ci n'est pas bouché, et que l'huile de coupe est suffisante. |
| 3 | La broche ne tourne pas comme il faut. | Vérifiez la tension de la courroie. Si la tension de courroie est trop lâche, réglez celle-ci à l'aide de la poignée de réglage, sinon changez la courroie vieillissant. |
| 4 | Le moteur ne marche pas. | Vérifiez la source d'alimentation et l'interrupteur. Vérifiez que le câble d'alimentation n'est pas endommagé. Changez celui-ci s'il est cassé. |
| 5 | La broche fait du bruit. | Vérifiez les roulements. Vérifiez la courroie. Une tension trop élevée de la courroie peut engendrer des bruits. |
| 6 | Oscillation de la perceuse | Vérifiez le mandrin. Assurez-vous que le foret est bien fixé dans le mandrin. |

6. Maintenance:

Attention: Coupez le courant électrique et retirez la fiche de la prise avant d'effectuer toute maintenance.

Lubrifiant recommandé: ISO68.

| Numé ro | Maintenance des pièces | Période | Procédure |
|------------|---|---------------------------------|---|
| 1 | La colonne de la broche | Tous les 10 jours | Appliquez du lubrifiant |
| 2 | La table de travail | Tous les jours | Enlevez les copeaux et nettoyez. Appliquez de l'huile anti-rouille. |
| 3 | La table de travail | Tous les jours | Évitez de frapper ou d'enfoncer la surface de la table de travail. |
| 4 | La table de travail/la colonne de la base | Tous les jours | Ajustez la table à sa position d'origine après tout travail, afin de la protéger contre la déformation. |
| 5 | La colonne | Tous les jours | d'endommagement sur la surface de la colonne, réparez-le ou changez la colonne. |
| 6 | Panneau de contrôle | | · |
| 7 | Câble d'alimentation | Une fois par semaine. | Vérifiez le câble. En cas d'endommagement ou de cassure, changez-le. |
| 8 | La pompe | Première mise en service | Vérifiez le sens de marche Si la pompe marche en sens inverse, changez les deux fils de phase. |
| 9 | L'huile de coupe | Une fois tous les trois mois | Faites attention au niveau d'huile et à la réaction chimique. |
| 10 | Moteur | Une fois tous les trois mois | Nettoyez les poussières sur le moteur et mettez celui-ci à l'abri de l'humidité. Gardez toujours le moteur sec. |
| 11 | Base | Tous les jours | |
| 12 | La courroie. | Une fois par semaine. | . Vérifiez la tension de courroie et son état de vieillissement. |
| 13 | Pignon | Une fois par semaine. | Nettoyez la poussière et les copeaux, puis appliquez du lubrifiant. |
| 14 | Les accessoires et les pièces | mois | . Ils doivent toujours rester propres. . Appliquez de l'huile anti-rouille. |
| 15 | Le couvercle Poulie | Une fois par semaine. | . Vérifiez qu'il n'est pas desserré. |
| 16 | Le cylindre | Tous les jours | Vérifiez qu'il n'est pas desserré. Ajoutez du lubrifiant. |
| 17 | La crémaillère | Une fois par semaine. | Nettoyez la poussière et les copeaux. Appliquez du lubrifiant. |
| 18 | Le micro interrupteur et l'interrupteur d'arrêt d'urgence | Tous les jours | Vérifiez la fonction Marche-Arrêt. Ne mettez pas la machine sous tension si ils sont endommagés ou cassés. Réparez-le toute de suite. |

Table des modèles de machine et de courroie

| Modèle de machine | Spécifications de courroie. | Quantité |
|-------------------|-----------------------------|----------|
| BX-834 | 5340 | 2 |
| BX-834V / VS | 5PK 1335 | 1 |
| BX-840VB | 5PK 1495 | 1 |


7. Spécification et pression sonore:

| MC | DDÈLES | BX-834 | BX-834V / VS | BX-840VB | | |
|--------------------------------|----------|----------------|---------------------|--------------------|--|--|
| Pièce | | | | | | |
| Capacité de perçage | e. (mm) | Q | 32 | Ø40 | | |
| Taraudage | | M4 | ~ M16 | M4 ~ M20 | | |
| Col de cygne(mm) | | 46 | 0mm | 600 | | |
| Cône de la broche | | (| CM3 | CM4 | | |
| Course de broche | (mm) | 14 | ·0mm | 145mm | | |
| Vitesse de broche | | 9 x 2 étages | Vitesses variables | Vitesses variables | | |
| Vitesse de broche (tpm) | 50 Hz | 105 - 2650/min | 80 – 2500/min | 70 – 2000/min | | |
| Diamètre de la colo (mm) | onne | Ø1 | ⊘115mm | | | |
| Dimensions de la tal | ole (mm) | T 320 | T 400 × 470mm | | | |
| Dimensions de la ba | se (mm) | T 660 | T 660 × 465 mm | | | |
| Moteur | | 1.1kW 400V 3Ph | 1.5kW 400V 3Ph | 2.2kW 400V 3Ph | | |
| Poids net (kg) | | N.W-305Kg | N.W-295Kg / 285Kg | N.W-300Kg | | |
| Dimensions de l'emballage (mm) | | 1110 × 5 | 1160 × 570 × 2060mm | | | |
| Volume | | 45, | 48.1 cu.ft | | | |
| Cartons d'emballaç machine | ge par | | 1 | | | |

| | | | BX-840VB |
|-----|---|------|----------|
| | Α | 1810 | 1900 |
| | В | 330 | 347.5 |
| | С | 230 | 230 |
| A F | D | 880 | 1100 |
| | Е | 720 | 715 |
| | F | 1130 | 1145 |
| | G | 1000 | 1050 |
| B G | Н | 230 | 300 |

A- niveau de pression acoustique mesuré à vide Lpa= 62 dB(A)
B- niveau de pression acoustique mesuré en charge Lpa= 64 dB(A)

8. Circuit de contrôle du diagramme;

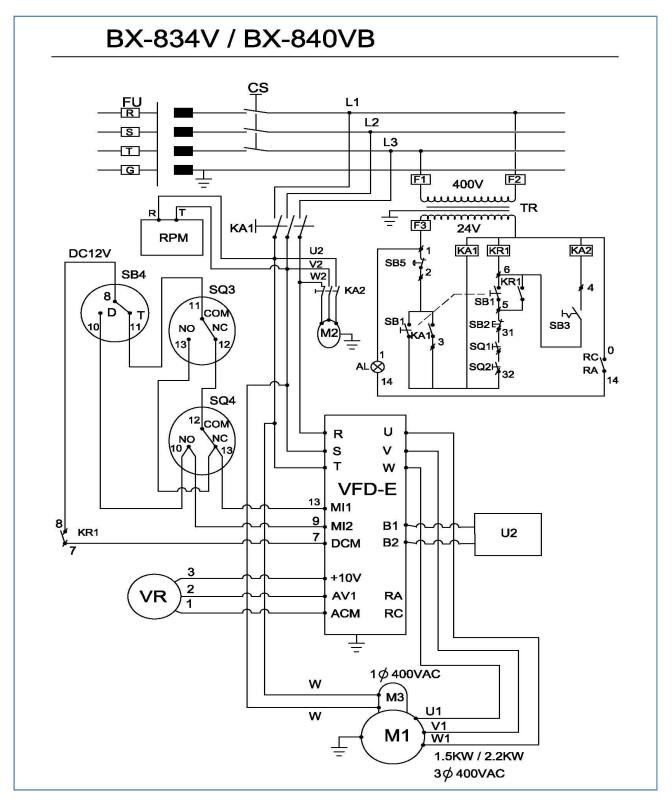


Liste composants électrique

BX-834V/BX-840VB

| N° REF | Désignation | Туре/ | Spécifications | PCS | Conforme à la | Marques de |
|----------|--|-----------------------------|--|-----|------------------------|----------------------|
| | | Modèle | techniques | | norme suivante | conformité |
| | | | | | | accordée |
| CS | GENERAL ON/OFF INTERRUPTEUR | ZH-C316 | AC 440V 16A | 1 | EN60947 | CE |
| KA1 | CONTACTEUR | C-12D | AC 440V/24V/12A | 1 | IEC 947-4-1 | CE UL SA |
| KA2 | CONTACTEUR | C-12D | AC 440V/24V/12A | 1 | IEC 947-4-1 | CE UL SA |
| TR | TRANSFO | SL-2930N | AC400V/24V7.2VA | 1 | IEC61558-1/-2-4 | CE |
| SB1 | BOUTON POUSSOIR | GBF-22 | INO AC 125V, 6A | 1 | IEC 144 | CSA CE |
| SB2 | BOUTON POUSSOIR | GBF-22 | INC AC 125V, 6A | 1 | IEC 144 | CSA CE |
| SB3 | SELECTION POMPE | GLCS-22 | INC AC 125V, 6A | 1 | IEC 144 | CSA CE LR108205-2 |
| SB4 | SELECTION PERCAGE OU TARAUDAGE | GCS-22 | INAAC125V,6A | 1 | IEC 144 | CSA CE LR108205-2 |
| SB5 | ARRET D'URGENCE | GLEB-22 | INC AC 125V, 6A | 1 | IEC 144 | CSA CE LR108205-2 |
| VFD-E | VARIATEUR | VFD-E | AC 400V / 1.5kW AC 400V / 2.2kW | 1 | EN 50178 EN 61800-3 | CE EMC |
| U2 | RÉSISTANCE DE FREIN | QSOJ013 | 200W250Ω | 1 | | |
| VR | BOUTON DE RÉGLAGE DE LA VITESSE | RV24YN | DC 10V | 1 | | |
| M1 | MOTEUR BROCHE | BX- 834V BX- 840VB | 1.5kW / AC400V/3Ph 2.2kW / AC400V/3Ph | 1 | | |
| M2 | MOTEUR POMPE | 8150 | 0.1kW/ AC 400V /3Ph | 1 | | |
| M3 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEME NT DU MOTEUR | UF-12A38 | AC 400V / 1PH | 1 | | |
| SQ1 | PROTECTION DE L'INTERRUPTEUR MANDRIN | VS10N001 C2 | AC 250V / 10A | 1 | | |
| SQ2 | PROTECTION DE L'INTERRUPTEUR MICRO | QKS8 | AC 250V / 12A | 1 | VDE0660 EN60947-5-1 | |
| SQ3 | INTERRUPTEUR S DE FIN DE COURSE TARAUDAGE | Z-15GW2- B | AC 250V / 15A | 1 | EN 61058-1 VDE | |
| SQ4 | INVERSION DE L'INTERRUPTEU R DE FIN DE COURSE | | AC 250V / 5A | 1 | VDE | |
| XP | PRISE | TBC-20 | AC 600V /10A | 16 | | UL |
| F1.F2.F3 | FUSIBLE | MFB-103 | FUSE-F1.F2-0.5A FUSE-F3-3A | 3 | | |
| KR1 | RELAI | BMY5- 2C5-S- CWL | 24VAC / 28V 5A | 1 | | |
| AL | DEFAUT | | AC 30V,0.5A | 1 | IEC 144 | CSA CE |
| RPM | COMPTEUR TR/MIN | RPM108 | 440V | 1 | | |

Circuit de contrôle du diagramme

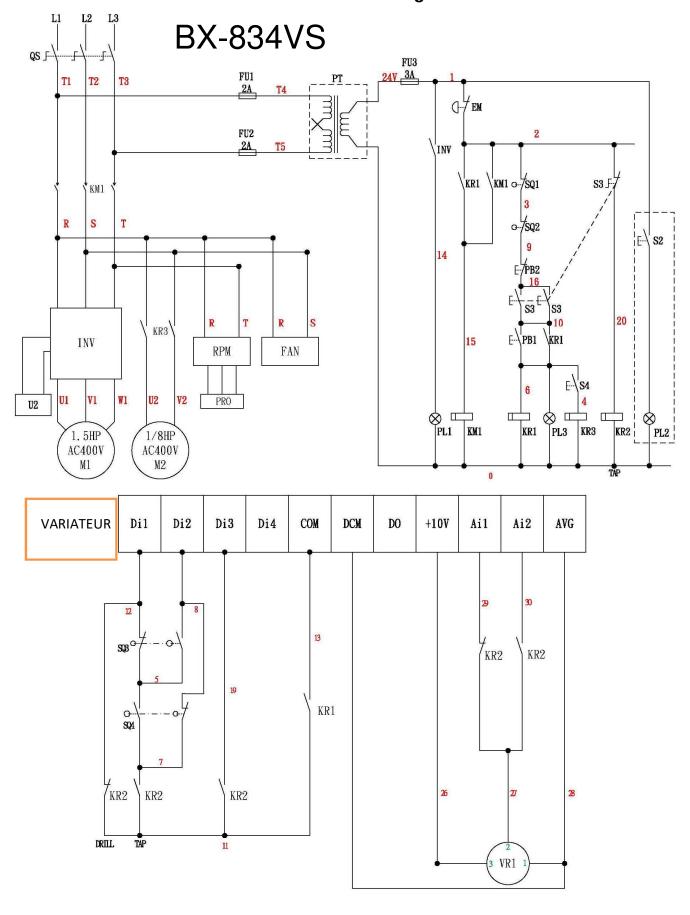


LIST PIECES DETACHEES BX-834VS

| N°REF. | Désignation | Type/Modèle | Spécifications techniques | PCS | N°Pièce |
|------------|--|---------------|------------------------------|-----|--------------|
| QS | GENERAL ON/OFF | ZH-C316 | AC 440V 16A | 1 | 108 |
| KM1 | INTERRUPTEUR CONTACTEUR | CU-11 | AC24V | 1 | 108D |
| PT | TRANSFO | YLC-045 | AC400V/24V/60VA | 1 | 108E |
| PB1 | BOUTON POUSSOIR | GLBF-22 | AC 240V / 3A | 1 | 104A |
| PB2 | | GBF-22 | AC 240V / 3A AC 240V / 3A | 1 | 104A 104F |
| | BOUTON POUSSOIR | | | | |
| S2 | INTERRUPTEUR LAMPE | OLB- RS15B | AC 250V 3A | 1 | OLB-B |
| S 3 | SELECTION | GCS-22 | AC 240V / 3A | 1 | 104C |
| ~ . | PERCAGE OU TARAUDAGE | GT GG 44 | | | 10.17 |
| S4 | INTERRUPTEUR POMPE | GLCS-22 | AC 240V / 3A | 1 | 104E |
| EM | ARRET D'URGENCE | GLEB-22 | AC 240V / 3A | 1 | 104 |
| INV | VARIATEUR | ES-7342 | AC 400V / 1.5Kw | 1 | 78 |
| U2 | RESISTANCE FREIN | QSOJ013 | 200W150Ω | 1 | 78A |
| VR1 | BOUTON DE RÉGLAGE DE LA VITESSE | RV24YN | DC 10V | 1 | 104G |
| M1 | MOTEUR BROCHE | BX-834VS | 1.5kW / AC 400V/3P | 1 | 68 |
| M2 | MOTEUR POMPE | JP-3150 | 0.1kW/ AC 400V /1P | 1 | 1C |
| FAN | VENTILATEUR DE | KA1238HA3 | AC 380V / 1PH | 1 | 68 |
| | REFROIDISSEMENT DU MOTEUR | | | | |
| SQ1 | PROTECTION DE L'INTERRUPTEUR MANDRIN | VM5 | AC 250V / 5A | 1 | |
| SQ2 | PROTECTION DE L'INTERRUPTEUR MICRO | QKS8 | AC 250V / 14A | 1 | |
| SQ3 | INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE TARAUDAGE | MJ2-1703 | AC 250V / 15A | 1 | |
| SQ4 | INVERSION DE L'INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE | VX-5-1A2 | AC 250V / 5A | 1 | |
| FU1/2 | FUSIBLE | FB-02 | 250V/2A | 2 | |
| FU3 | FUSIBLE | FB-02 | 250V/3A | 1 | |
| KR1/2 | RELAI | RU4S-C-A24 | AC24V / 6A | 2 | |
| KR3 | RELAI | RU2S-C-A24 | AC24V/10A | 1 | |
| PL1 | DEFAUT | PLN22Y24 | AC 30V / 0.5A | 1 | |
| PL2 | LED LAMPE | OLB-345 | 3W/3.4V | 1 | |
| PL3 | LUMIERE ALIMENTATION | DPB-22N | AC24V | 1 | |
| RPM | COMPTEUR TR/MIN | RPM108 | 440V | 1 | |
| PRO | CAPTEUR VITESSE | ES-18045- | 10~30V | 1 | |
| | | E1 | | | |



Circuit de contrôle du diagramme

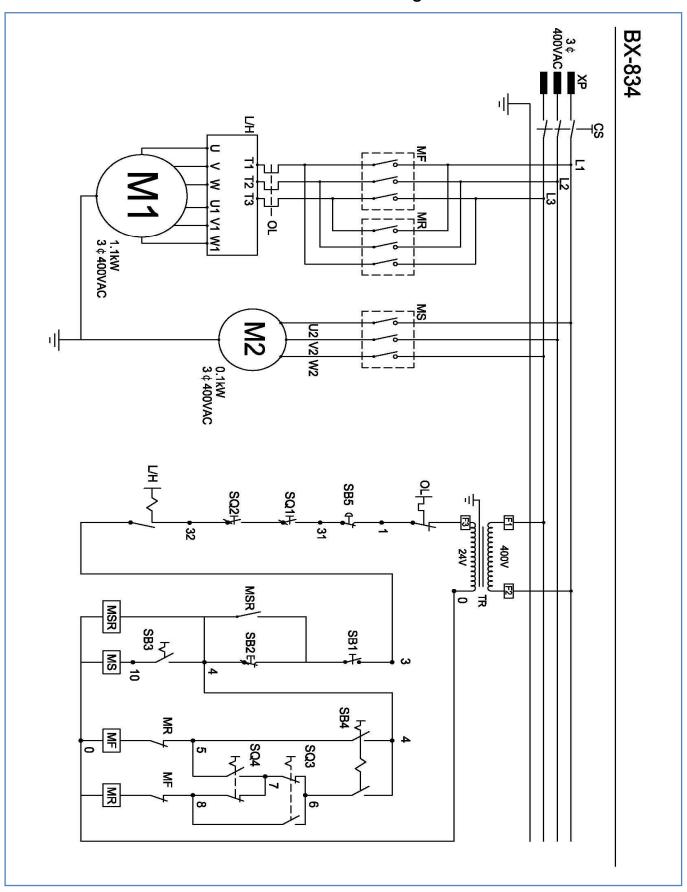



Liste composantst électrique


BX-834

| N° | Désignation | Type/ | Spécifications | PCS | Conforme à la | Marques de |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|-----|------------------------|------------------------|
| REF | | Modèle | techniques | | norme suivante | conformité accordée |
| CS | GENERAL ON/OFF INTERRUPTEUR | ZH-C316 | AC 440V 16A | 1 | EN60947 | CE |
| MR | CONTACTEUR | KNL9-01 | AC 440V/24V/12A | 1 | IEC 60947-4-1 | CE UL SA |
| MF | CONTACTEUR | KNL9-01 | AC 440V/24V/12A | 1 | IEC 60947-4-1 | CE UL SA |
| OL | SURCHARGE | NTH-6.5 | AC 600V 6A (4.5-6.5A) | 1 | IEC 60947-4-1 | CE UL SA |
| MSR | RELAI | JQX-13F | AC24V 5A | 1 | | CE UL SA |
| MS | RELAI | BMY5-2C5-S- CL | 24VAC / 28V 5A | 1 | | CE UL SA |
| SB1 | BOUTON POUSSOIR | GBF-22 | INO AC 125V, 6A | 1 | IEC 144 | CSA CE |
| SB2 | BOUTON POUSSOIR | GBF-22 | INC AC 125V, 6A | 1 | IEC 144 | CSA CE |
| SB3 | INTERRUPTEUR POMPE | GLCS-22 | INC AC 125V, 6A | 1 | IEC 144 | CSA CE LR108205-2 |
| SB4 | SELECTION PERCAGE OU TARAUDAGE | GCS-22 | INAAC125V,6A | 1 | IEC 144 | CSA CE LR108205-2 |
| SB5 | ARRET D'URGENCE | GLEB-22 | INC AC 125V, 6A | 1 | IEC 144 | CSA CE LR108205-2 |
| L/H | INTERRUPTEUR CAM | | AC600V 20A | 1 | IEC 60947-3 | CSA CE |
| M1 | MOTEUR BROCHE | BX-834 | 1.1kW / AC 400V/3Ph | 1 | | |
| M2 | MOTEUR POMPE | 8150 | 0.1kW/ AC 400V /3Ph | 1 | | |
| SQ1 | PROTECTION DE L'INTERRUPTEUR MANDRIN | VS10N001C2 | AC 250V / 10A | 1 | | |
| SQ2 | PROTECTION DE L'INTERRUPTEUR PARE COPEAUX | QKS8 | AC 250V / 12A | 1 | VDE0660 EN60947-5-1 | |
| SQ3 | INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE TARAUDAGE | Z-15GW2-B | AC 250V / 15A | 1 | EN 61058-1 VDE | |
| SQ4 | INVERSION DE L'INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE | VX-5-1A2 | AC 250V / 5A | 1 | VDE | |
| XP | PRISE | TBC-20 | AC 600V /10A | 16 | | UL |
| TR | TRANSFO | SL-2930N | AC400V/24V7.2VA | 1 | IEC61558-1/-2-4 | CE |
| F1.F2. F3 | FUSIBLE | MFB-103 | FUSE-F1.F2-0.5A FUSE-F3-3A | 3 | | |


9. Vue éclatées

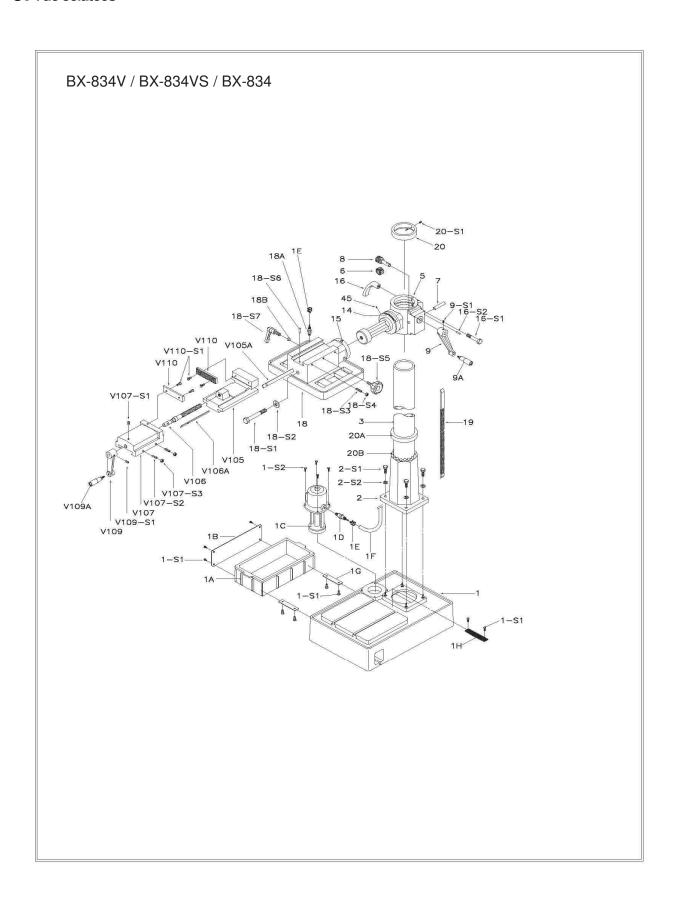

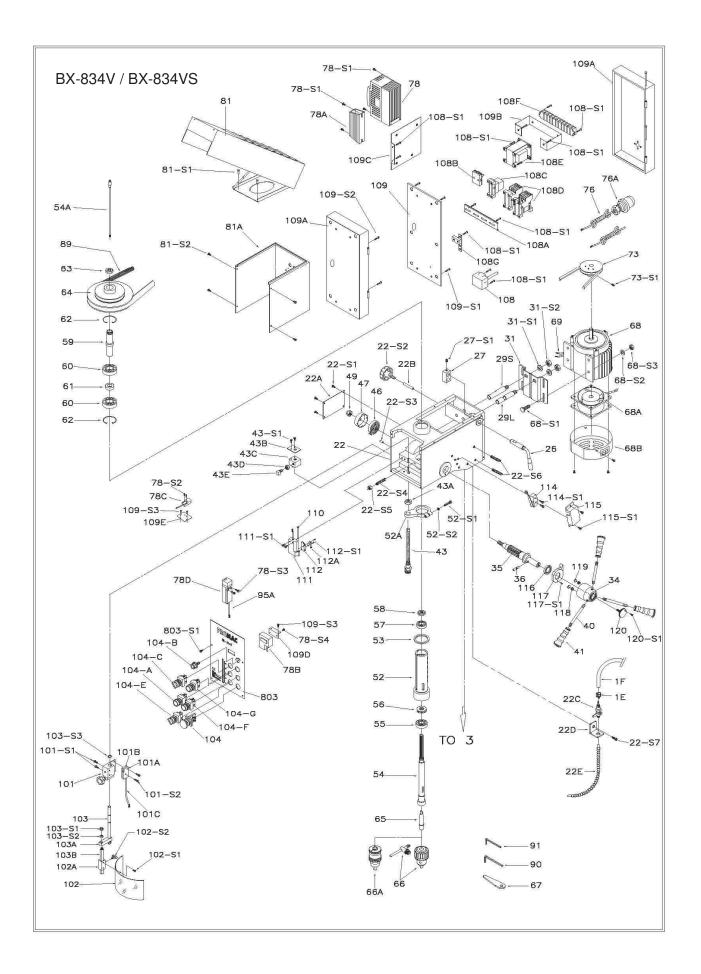

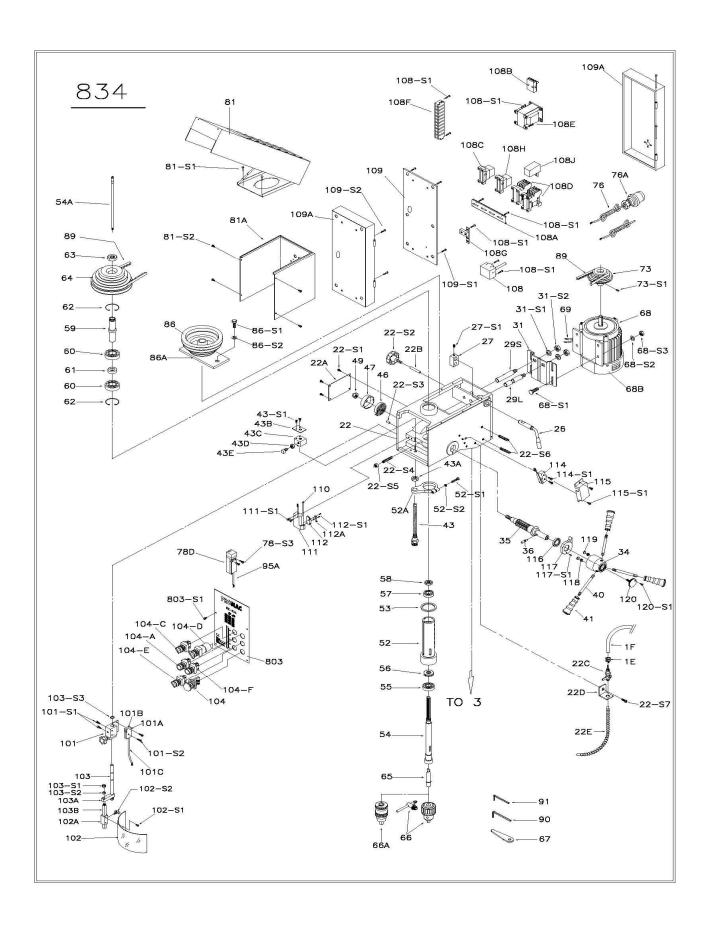

840VB

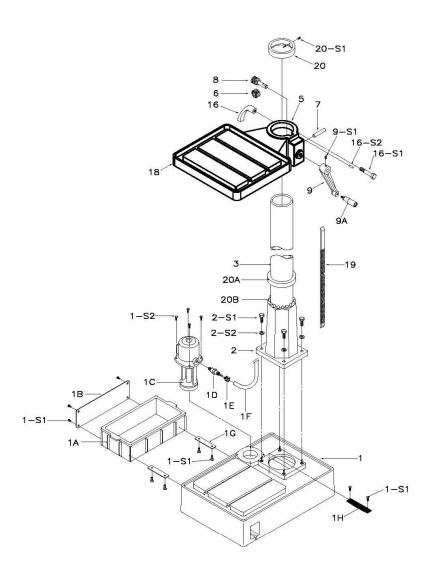

<u>840VB</u>

81

109A

54A

64

62

688

-S1

114-S1 115 S1

35 36 116 11 117

1 09-S3 l1i1; 78-S4 109D 788

803


√ TO 3

1 01A

O1-S2

103-Si
103B
102A _ /02-S1
102 7

p;/4

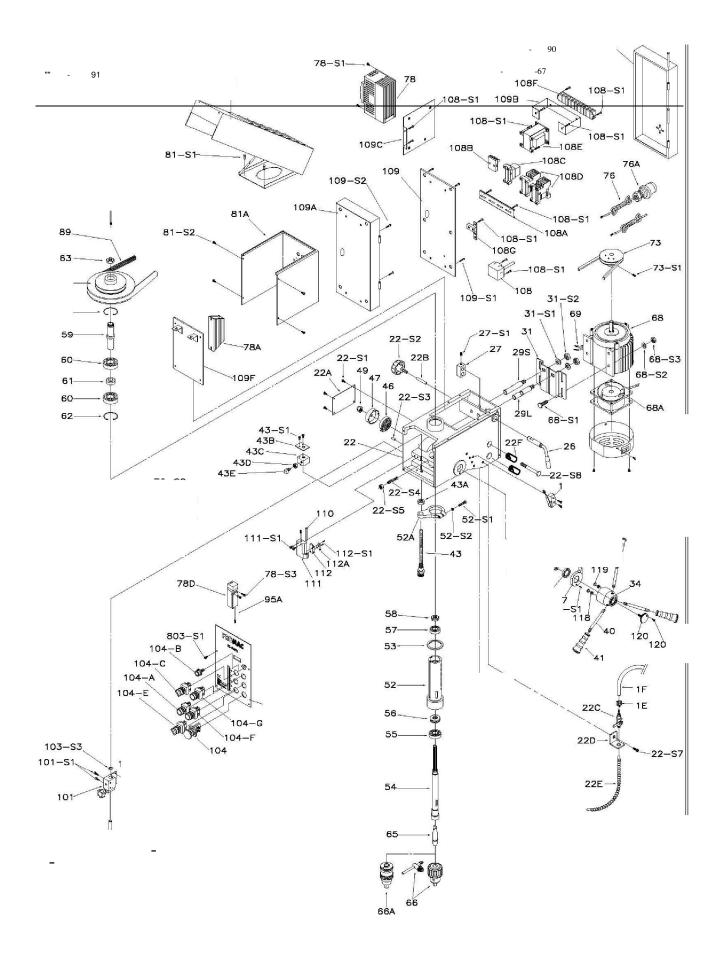

| | | | 1 г | | | |
|---------------|--------------------------|--|-----|----------------------|--------------------------|--|
| 1 | PM-834001 | Fussplatte / Pied | | 22-S5 | PM-820051 | Mutter / Ecrou |
| 1A | PM-833001C | Behälter / Réservoir | | 22-S6 | PM-840V022F | |
| 1B | PM-833001B | Abdeckung / Couvercle | | 22-S7 | PM-320046 | Federring / Rondelle |
| 1C | PM-930301P | Pumpe / Pompe, 400V, 3Ph | | 22-S8 | | Federring / Rondelle BX-840VB |
| | PM-834001C | Pumpe / Pompe, 400V,1Ph | | 26 | PM-833026 | Hebel / Poignée |
| 1D | PM-919108 | Verschraubung / Raccord | | 27 | PM-833027 | Flansch / Flasque |
| 1E | PM-919109 | Briede / Bride | | 27-S1 | PM-833028 | Schraube / Vis |
| 1F | PM-918090 | Schlauch / Tuyeau | | 29L | PM-820029 | Welle / Axe |
| 1G | PM-834001G | Platte / Plate | | 29S | PM-820029A | Welle / Axe |
| 1H | PM-834001H | Klammer / Bride | | 31 | PM-834031 | Motorplatte / Plate moteur |
| 1-S1 1-S2 | PM-833001B | Schraube / Vis | | 31-S1 | PM-820032 | Federring / Rondelle Mutter / Ecrou |
| | PM-320046 | Schraube / Vis | | 31-S2 34 | PM-820033 | |
| 2 + 3 2-S1 | PM-833002 PM-820004 | Säule / Colonne Schraube / Boulon | | 3 4 35 | PM-833034 | Flansch / Flasque Welle / Axe |
| 2-S1 2-S2 | PM-820004 | Federring / Rondelle | | 35-S1 | PM-833035 PM-820049 | Lock Nut for BX-834VS |
| 3 | siehe Pos. 2 | siehe / voir Pos. 2 | | 36 | PM-833036 | Schraube / Vis |
| | | Säulenflansch / Flasque | | 40 | PM-833040 | Griffstange / Levier |
| 5 6 | PM-840V005 PM-840V006 | | | 41 | PM-820041 | Griff / Poignée |
| 7 | PM-840V007 | Zahnrad / Engrenage Welle / Axe | | 43 | PM-833043 | Tiefenanschlagstange / Axe |
| 8 | PM-840V008 | Schneckenwelle / Axe | | 43A | PM-820043A | Mutter / Ecrou |
| 9 | PM-833009 | Kurbel / Manivelle | | 43B | PM-833043H | Halter / Support |
| 9A | PM-834009A | Griff / Poignée | | 43C | PM-833043E | Halter / Support |
| 9-S1 | PM-820010 | Schraube / Vis | | 43D | PM-833043F | Mutter / Ecrou |
| 14 | PM-840V014 | Skala / Scale | | 43E | PM-833043G | Skala / Scale |
| 15 | PM-840V015 | Pfeil / Flèche | | 43-S1 | PM-820080 | Schraube / Vis |
| 16 | PM-833016B | Klemmgriff / Manette | | 43-S2 | | Lock Nut for BX-834VS |
| 16-S1 | PM-833016 | Bolzen / Boulon | | 45 | | Niete / Rivet |
| 16-S2 | PM-833016A | Stift / Goupille | | 46-47 | PM-840V046 | Feder /Ressort |
| 18 | PM-840V018 | Tisch / Table | | 47 | | siehe / voir Pos. 46 |
| 18A | PM-834018A | Verschraubung / Raccord | | 49 | PM-820049 | Mutter / Ecrou |
| 18B | PM-834018B | Büchse / Goupille | | 52 | PM-840V052A | Spindelhülse / Fourreau |
| 18-S1 | PM-840V018 | Schraube / Vis | | 52A | PM-840V052B | Halter / Support |
| 18-S2 | | Federring / Rondelle | | 52A | PM-833052A | Sleeve for BX-834VS |
| 18-S3 | PM-833018A | Schraube / Vis | | 52-S1 | PM-820052C | Schraube / Vis |
| 18-S4 | PM-833018B | Schraube / Vis | | 52-S2 | PM-820052B | Scheibe / Rondelle |
| 18-S5 | | Bolzen / Boulon | | 53 | PM-840V053 | Gummiring / Joint |
| 18-S6 | PM-833018C | Stift / Goupille | | 54 | PM-840V054 | Spindelwelle / Arbre |
| 18-S7 | | Klemmgriff / Manette | | 54A | | Zugstange / Axe |
| 19 | PM-833018 | Zahnstange / | | 55 | PM-840055 | Kugellager / Roulement |
| 00 | DM 000000 | Cremaillère | | 56 | PM-840V056 | Drucklager / Roulement |
| 20 | PM-833020 | Ring / Bague | | 57 50 | PM-840V057 | Kugellager / Roulement |
| 20A | PM-840V020A | | | 58 50 | PM-840V058 | Mutter / Ecrou Welle / Axe |
| 20B | PM-833020B | Kugel / Bille | | 59 50A | PM-840V059 | |
| 20-S1 | PM-833021 | Schraube / Vis | | 59A 60 | PM-834059A PM-840V060 | Lock Washer for BX-834VS |
| 22 | PM-840V022 | Kopfgehäuse / | | 00 | 1 1VI-040 V UOU | Kugellager / Roulement |
| 22A | PM-840\/0224 | Carcasse de la tête Abdeckung / Couvercle | | 61 | PM-840V061 | Ring / Palier |
| 22B | PM-833030A | Stift / Goupille | | 62 | PM-840V062 | Sicherungsring / Circlip |
| 22C | PM-918092 | Hahn / Robinet | | 63 | PM-840V063 | Mutter / Ecrou |
| 22D | PM-937202 | Halter / Flasque | | 64 | PM-840V064 | Spindelriemenscheibe / Poulie |
| 22E | PM-937201 | Schlauch / Tuyeau flexible | | • . | | broche |
| 22F | 007201 | Aluminum fixed BX-840VB | | 65 | 9165 | Adapter / Adaptateur MK3/B18 |
| 22-S1 | PM-833022-1 | Schraube / Vis | | 66A | 9457 | Bohrfutter / Mandrin 1-13mm |
| 22-S2 | PM-820030 | Klemmgriff / Poignée | | 67 | 944477 | Austreibkeil / Chasse-outils |
| 22-S3 | PM-820048 | Stift / Goupille | | 67A | PM-834V067 | Fixed Rod for BX-834VS |
| 22-S4 | PM-820050 | Schraube / Vis | | | PM-840V068 | Motor / Moteur |
| | | | l L | | | |

| 68B | PM-840V068B | Lüfterschutz / |
|-------|--------------------------|---|
| | | Couvercle moteur |
| 68-S1 | PM-840V068A | Schraube / Vis |
| 68-S2 | PM-840V068B | Scheibe / Rondelle |
| 68-S3 | PM-840V068C | Mutter / Ecrou |
| 73 | PM-834073V | Motorriemenscheibe / |
| | | Poulie moteur |
| 73-S1 | PM-820074 | Schraube / Vis |
| 76 | - | Netzkabel / Càble |
| 76A | - | Stecker / Fiche |
| 76B | _ | Pumpenkabel / Câble pompe |
| 78 | PM-840V078 | Inverter / Inverter |
| 78 | PM-834V78 | Speed Controller for |
| 70 | 1 W 00+V70 | BX-834VS |
| 78A | PM-834V78-1 | Braking Resistor for |
| 704 | F 1V1-034 V 7 0-1 | BX-834VS |
| 78A | PM-834078A | Widerstand / Restistance |
| _ | | |
| 78B | PM-834078B | Drehzahlanzeige / |
| 700 | DN4 00 4070E | Display vitesse |
| 78B | PM-834078B | Rpm Display Unit for |
| | | BX-834VS |
| 78C | PM-367278 | Sensor / Sensor |
| 78D | PM-834078D | Endschalter / Interupteur |
| | | micro |
| 78-S1 | PM-820080 | Schraube / Vis |
| 78-S1 | TS-2171021 | Mach Screw Flat HD for |
| | | BX-834VS |
| 78-S2 | PM-834078B | Schraube / Vis |
| 78-S2 | TS-2172012 | Mach Screw Pan HD for |
| | | BX-834VS |
| 78-S3 | PM-834078C | Schraube / Vis |
| 78-S3 | TS-2170032 | Mach Screw Pan HD for |
| | | BX-834VS |
| 78-S4 | PM-820078D | Schraube / Vis |
| 79D | | Switch Bracket for BX-834VS |
| 81 | PM-840V081 | Riemenschutzdeckel / |
| 01 | 1 101 040 001 | Couvercle courroire |
| 81A | PM-840\/081 A | Abdeckung / Couvercle |
| 81-S1 | | |
| 81-S1 | PM-834081B TS-081F032 | Schraube / Vis Mach Screw Pan HD for |
| 01-01 | 13-0017032 | |
| 81-S2 | PM-834081C | BX-834VS Schraube / Vis |
| | | |
| 86 | PM-840V086 | Riemenscheibe / Poulie BX-834 |
| 86A | | Träger / Support BX-834 |
| | PM-840V086B | |
| | | Scheibe / Rondelle BX-834 |
| 89 | PM-840V089 | Keilriemen / Courroire |
| 90 | PM-840V090 | Schlüssel / Clé |
| 91 | PM-840V091 | Schlüssel / Clé |
| 92-S1 | TS-2284305 | Mach Screw Pan HD for |
| | | BX-834VS |
| 95 | PM-840V095 | Halter / Support |
| 95A | - | Kabel / Câble |
| 95B | - | Kabel / Càble |
| 95C | - | Kabel / Càble |
| | | |
| | | |

| 101 | PM-833101 PM-833101A | Halter / Support |
|-------|-------------------------|---|
| 101A | PIVI-833101A | Endschalter / Interupteur micro |
| 101B | PM-834101B | Gehäuse / Boîte |
| 101C | - | Kabel / Câble |
| 101D | PM-834V101 | Micro Switch Base for BX-834VS |
| 101Z | PM-834V101-1 | Micro Switch Bracket Set for BX-834VS |
| 101-S | 1 PM-820102C | Schraube / Vis |
| 101-S | 2 PM-834101D | Schraube / Vis |
| 102 | PM-930100 | Plexischutz / Protection verre |
| 102 | PM-930102 | Schutz / Protection compl. |
| 102A | - | siehe / voir Pos. 102 |
| 102A | PM-834V102 | Safety Guard Slide for BX-834VS |
| 102LZ | Z PM-834V102A | Safety Guard Set for |
| | | BX-834VS |
| | 1 PM-834102S1 | |
| 102-S | 1 TS-2172002 | Screw for BX-834VS |
| 102-S | 2 PM-834102S2 | Schraube / Vis |
| 102-S | 2 PM-834V102S | 2 Lead Bolt for BX-834VS |
| 103 | _ | siehe / vois Pos. 102 |
| 103A | _ | siehe / vois Pos. 102 |
| 103B | _ | siehe / vois Pos. 102 |
| | 1 siehe / vois Po | |
| 103-S | | |
| | 3 PM-820101D | Sicherungsring / |
| | | Circlip |
| 103-S | 3 PM-834V103 | C-Ring for BX-834VS |
| 103-S | 4 TS-0680011 | Washer for BX-834VS |
| 103-S | 5 PM-834081-S3 | Screw for BX-834VS |
| 103Z | PM-834V1037 | Bracket Rod Set for |
| | | BX-834VS |
| 104 | PM-834104 | Not-/Ausschalter / Interrupteur de securité |
| 104A | PM-820104A | Startschalter / |
| | D14 000404D | Interrupteur start |
| 104B | PM-820104B | Drehzahlwahlschalter / Interrupteur viresses |
| 104B | PM-834V104B | Rpm Switch for BX-834VS |
| 104C | PM-383520 | Drehrichtungschalter / |
| 1010 | 1 W 000020 | Interrupteur selection |
| 104C | PM-834V104C | Change Switch(Drill/Tap) for BX-834VS |
| 104D | PM-930078 | Jkm Cam Switch / |
| 1040 | F WI-930076 | Drehzahlwahlschalter / |
| 104E | PM-920326 | Inerrupteur vitesses BX-834 Pumpenschalter / |
| | | Interrupteur pompe |
| 104E | PM-834V104E | E Change Switch(Pump) for B X-834VS |
| 104F | PM-820104 | Ausschalter / |
| | | Interrupteur arrète |
| | | |


| 104F | PM-834V104F | Off Switch for BX-834VS |
|--------|-------------------|-----------------------------|
| 104G | PM-378200 | Kontrolllampe / Lampe de |
| | | contrôle |
| 104G | PM-834V104G | Fault Lamp for BX-834VS |
| 108 | PM-833109E | Hauptschalter / |
| 100 | 1 W 000 100L | Interrupteur primare |
| 1004 | DM 004100A | |
| 108A | PM-834108A | Halter / Support |
| 108B | PM-834108B | Sicherungseinsatz / |
| | | Porte fuse |
| 108C | PM-834108C | Relais / Relais |
| 108D | PM-834108D | Kontaktschütze / Contacteur |
| 108E | PM-834108E | Transformator / |
| | | Transformateur |
| 108F | PM-834108F | Klemmleiste / Porte câble |
| 108G | PM-834108G | Halter / Support |
| 108H | PM-840V108H | Pumpenrelais / |
| 10011 | 1 101-040 0 10011 | • |
| 100 ! | DM 0401/400 ! | Relais pompe BX-834 |
| 108J | PM-840V108J | Überlastrelais / |
| | | Relais protection BX-834 |
| 108-S1 | PM-833109D | Schraube / Vis |
| 109 | PM-834109 | Platte / Plate |
| 109A | PM-834109A | Schaltkasten / |
| | | Boîte electrique |
| 109B | PM-834109B | Halter / Support |
| 109C | PM-834109C | Platte / Plate |
| 109C | PM-834V109C | Switch Board (Inverter) for |
| 1030 | 1 101 004 0 1000 | BX-834VS |
| 1000 | DM 004100D | |
| 109D | PM-834109D | Halter / Support |
| 109E | PM-834109E | Halter / Support |
| 109E | PM-834V109E | Protector Cap for BX-834VS |
| 109F | | Halter / Support BX-840VB |
| 109-S1 | PM-834109S1 | Schraube / Vis |
| 109-S2 | PM-834109S2 | Schraube / Vis |
| 109-S3 | PM-834109S3 | Schraube / Vis |
| 109-S3 | PM-834V109S3 | Mach Screw Pan HD for |
| | | BX-834VS |
| 109-S5 | PM-834V109S5 | Mach Screw Pan HD for |
| | 00 | BX-834VS |
| 110 | PM-833110 | |
| | | Bolzen / Goupille |
| 111 | PM-833111 | Halter / Support |
| _ | PM-833113 | Schraube / Vis |
| 112 | PM-833112A | Endschalter / Interrupteur |
| | | micro |
| 112A | PM-833112B | Drücker / Passer poignée |
| 112-S1 | PM-834112S1 | Schraube / Vis |
| 114 | PM-833114 | Endschalter / Interrupteur |
| | | micro |
| 114-S1 | PM-834114S1 | Schraube / Vis |
| 115 | PM-833115 | Abdeckung / Couvercle |
| _ | | Schraube / Vis |
| 115-S1 | PM-834115S1 | |
| 116 | PM-834116 | Drucklager / Roulement |
| 117 | PM-833117 | Flansch / Flasque |
| 117-S1 | PM-833117A | Bolzen / Goupille |
| 118 | PM-833118 | Feder / Ressort |
| 119 | PM-833119 | Magnet / Aimant |
| 120 | PM-833120 | Bolzen / Boulon |
| | PM-833121 | Schraube / Vis |
| 120 01 | 1 1VI 000 12 I | Comado / Vio |
| | | |
| | | |

| V105 | PM-840V105 | Spannstockschlitten / Etau |
|----------|------------------|--------------------------------|
| V105Z | | Vise Set Assembly for |
| V 1002 | 1 101 004 0 1002 | BX-834VS |
| V105A | PM-840V105A | Führung / Barre |
| | | • |
| V106 | PM-840V106 | Spindel / Broche |
| V106A | PM-840V106-1 F | -ührung / Barre |
| V107 | PM-840V107 | Oberschlitten / Etau |
| V107-S1 | PM-833V107S1 | Schraube / Vis |
| V107-S2 | PM-833V107S2 | Schraube / Vis |
| V107-S3 | PM-833V107S3 | Mutter / ecrou |
| V109 | PM-840V109 | Kurbel / Levier |
| V109A | PM-840V109A | Griff / Poignée |
| V109-S1 | PM-833V109S1 | Schraube / Vis |
| V110 | PM-833V110 | Backe / Machoîre |
| V110-S1 | PM-833V110S1 | Schraube / Vis |
| 803-S1 F | PM-840V803S1 S | chraube /Vis |
| 803 | PM-834803 | Frontplatte / Tableau BX-834 |
| | PM-834V803 | Frontplatte / Tableau BX-834V |
| | PM-834VB803 | Frontplatte / Tableau BX-834VB |
| | PM-840VB803 | Frontplatte / Tableau BX-840VB |
| | | • |
| | | |

Suppression des défauts de la régulation électronique

REMARQUE : Les interventions sur les composants électroniques ne doivent être effectuées que par un personnel spécialement formé. Avant d'effectuer des manipulations dans les composants électroniques, il faut respecter les points suivants :

- 1. Couper l'alimentation électrique.
- 2. Les composants électroniques sont très sensibles. Il faut veiller à ce que le montage ou le démontage des composants ne s'effectue pas à mains nues ni en utilisant des outils métalliques.
- 3. Le condensateur à courant continu demeure en permanence sous tension, même lorsque la machine elle-même n'est pas en marche. Pour éviter les blessures, assurez-vous que le témoin LED est entièrement éteint.
- 4. Veiller à ce que la plaque de base des circuits électroniques est parfaitement propre.
- 5. Ne jamais relier les connecteurs de sortie (U/V/W) du régulateur de moteur (courant continu ou c.c.) directement au circuit de courant alternatif (c.a.).

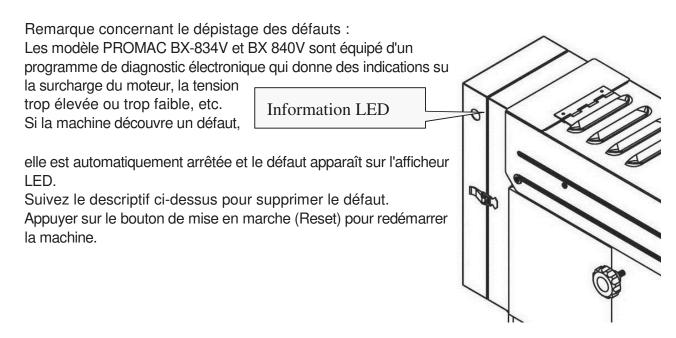

| Affichage à diodes | Erreur | Correction |
|--------------------|--|--|
| ос | Indication d'un courant anormal. | Vérifiez que la tension au moteur correspond Vérifiez le câblage entre le moteur et le variateur |
| 00 | Le variateur s'est aperçu que la valeur du courant continu dépasse la valeur admise. | Vérifiez que la tension d'entrée au circuit correspond à celle du variateur. |
| 0 X 2 | Le palpeur du variateur du moteur a constaté une surchauffe. | Vérifiez que l'organe de refroidissement est correct. Controller le libre de corps étrangers ou de souillures. |

| Affichage à diodes | Erreur | Correction |
|--|---|--|
| ٤٥ | Le variateur du moteur a constaté que la tension du courant continu a une valeur inférieure au minimum autorisé. | Vérifiez que la tension d'entrée du courant correspond à celle du variateur du moteur. |
| οL | Le variateur a constaté une demande excessive de courant.Notice: Le variateur du moteur de courent peut mettre 150% surcharge durant 60 secondes. | Contrôlez si le moteur est en surcharge. |
| ol i | La protection électronique interne de surcharge du variateur a réagi. | Contrôlez si le moteur est en surcharge. |
| 013 | Le moteur est en surcharge. | Réduire la charge du moteur. |
| oc R | Tension trop élevée durant la montée en vitesses. | Vérifiez le câblage de sortie du régulateur de moteur : Isolation défectueuse? |
| ocd | Tension trop élevée durant la décélération. | Vérifiez le câblage de sortie du régulateur de moteur : Isolation défectueuse? |
| 000 | Tension trop élevée avec une charge uniforme. | Vérifiez le câblage de sortie du régulateur de moteur : Isolation défectueuse? Contrôler le moteur. |
| cf 10 cf 11 | Le variateur a découvert une erreur interne. | Mettre la machine hors circuit. Redémarrer la machine. Si l'affichage à diodes persiste avec les mêmes chiffres d'erreur il faut en informer le service |
| c F 2.0 | Le variateuer a trouvé des données erronées ou ne peut pas être programmée. | après-vente. |
| c F 3 0 c F 3 1 c F 3 2 c F 3 3 c F 3 4 c F 3 5 | Le variateur ne fonctionne pas. | |
| GFF | Erreur de mise à la terre ou de fusibles. | Controller bien que l'installation de la terre est correct. Redémarrer la machine. Si l'affichage à diodes persiste avec les mêmes chiffres d'erreur il faut en informer le service après-vente. |

CE-Conformity Declaration CE-Konformitätserklärung Déclaration de Conformité CE

Product / Produkt / Produit:

Drill Press Säulenbohrmaschinen Perceuses à colonne

BX-834 / BX-834V / BX-840VB

Brand / Marke / Marque:

PROMAC

Manufacturer / Hersteller / Fabricant:

TOOL FRANCE SARL
9 Rue des Pyrénées, 91090 LISSES, France

We hereby declare that this product complies with the regulations
Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt der folgenden Richtlinie entspricht
Par la présente, nous déclarons que ce produit correspond aux directives suivantes

2006/42/EC

Machinery Directive Maschinenrichtlinie Directive Machines

2014/30/EU

electromagne compa bility elektromagne sche Verträglichkeit compa bilité électromagné que

designed in consideration of the standards und entsprechend folgender zusätzlicher Normen entwickelt wurde et été développé dans le respect des normes complémentaires suivantes

> EN ISO 12100 :2010 EN 12717 : 2001+A1 : 2009 EN 61024-1 :2006+A1 : 2009 EN 61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007+A1:2011

Responsible for the Documentation / Dokumentations-Verantwortung / Responsabilité de Documentation: Head of Product-Mgmt. / Leiter Produkt-Mgmt. / Resp. Ges tion des Produits

TOOL FRANCE SARL

2018-11-30 Christophe SAINT SULPICE, General Manager

TOOL FRANCE SARL
9 Rue des Pyrénées, 91090 LISSES, France



Environmental protection

Protect the environment.

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Please leave it at a specialized institution.



This symbol indicates separate collection for electrical and electronic equipment required under the WEEE Directive (Directive 2012/19/EC) and is effective only within the European Union.

Umweltschutz

Schützen Sie die Umwelt!

Ihr Gerät enthält mehrere unterschiedliche, wiederverwertbare Werkstoffe. Bitte entsorgen Sie es nur an einer spezialisierten Entsorgungsstelle.



Dieses Symbol verweist auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten, gemäß Forderung der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Diese Richtlinie ist nur innerhalb der Europäischen Union wirksam.

Protection de l'environnement

Protégez l'environnement!

Votre appareil comprend plusieurs matières premières différentes et recyclables. Pour éliminer l'appareil usagé, veuillez l'apporter dans un centre spécialisé de recyclage des appareils électriques.



Ce symbole indique une collecte séparée des équipements électriques et électroniques conformément à la directive DEEE (2012/19/UE). Cette directive n'est efficace que dans l'Union européenne.



Warranty / Garantie

TOOL FRANCE SARL guarantees that the supplied product(s) is/are free from material defects and manufacturing faults.

This warranty does not cover any defects which are caused, either directly or indirectly, by incorrect use, carelessness, damage due to accidents, repairs or inadequate maintenance or cleaning as well as normal wear and tear.

Further details on warranty (e.g. warranty period) can be found in the General Terms and Conditions (GTC) that are an integral part of the contract.

These GTC may be viewed on the website of your dealer or sent to you upon request.

TOOL FRANCE SARL reserves the right to make changes to the product and accessories at an y time.

TOOL FRANCE SARL garan tiert, dass das/die von ihr gelieferte/n Produkt/e frei von Material- und Herstellungsfehlern ist.

Diese Garantie deckt keinerlei Mängel, Schäden und Fehler ab, die - direkt oder indirekt - durch falsche oder nicht sachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit, Unfallschäden, Reparaturen oder unzureichende Wartungs- oder Reinigungsarbeiten sowie durch natürliche Abnutzung durch den Gebrauch verursacht werden.

Weitere Einzelheiten zur Garantie können den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) entnommen werden. Diese können Ihnen auf Wunsch per Post oder Mail zugesendet werden.

TOOL FRANCE SARL behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen am Produkt und am Zubehör vorzunehmen.

TOOL FRANCE SARL garantit que le/les produit(s)fourni(s) est/sont exempt(s) de défauts matériels et de défauts de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas les défauts, dommages et défaillances causés, directement ou indirectement, par l'utilisation incorrecte ou inadéquate, la négligence, les dommages accidentels, la réparation, la maintenance ou le netbyage incorrects et l'usure normale.

Vous pouvez trouver de plus amples détails sur la garantie dans les conditions générales (CG).

Les CG peuvent être envoyées sur demande par poste ou par e-mail.

TOOL FRANCE SARL se réserve le droit d'effectuer des changements sur le produit et les accessoires à tout moment.